



TENSIÓN PELIGROSA

Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. No abrir en carga las bornas de seccionamiento de la parte continua. Las partes activas seguirán estando, en cualquier caso, bajo tensión.

HAZARDOUS VOLTAGE

This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work. Do not open fuse-holder under load. Active parts always under voltage.

Material

Tapa/Cover:

Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

Caja/Base:

Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

IP65 IK08



6500 ft max
2000 m max



-13/+104° F max
-25/+40° C max



Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha.

Tighten all screw connections before the first setup

Información de componentes / Components information



11 mm
Min. 1,5 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
5,5-6,5
2,5 Nm



14 mm
Min. 1,5 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
5,5-6,5
2,5-3 Nm



10 mm
Min. 4 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm



10 mm
Min. 4 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm




10 mm
Min. 4 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm





10 mm
Min. 2,5 mm²
Max. 10 mm²
Pz1
2-2,5 Nm
10 mm
Min. 2,5 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm


Pz1
2-2,5 Nm
Pz2
2,5 Nm

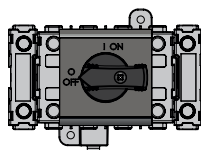

10 mm
Min. 1,5 mm²
Max. 10 mm²
Pz2
1,2-1,4 Nm

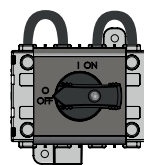
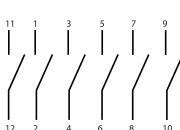


10 mm
Min. 1,5 mm²
Max. 10 mm²
Pz2
1,2-1,4 Nm



10 mm
Min. 4 mm²
Max. 10 mm²
Pz2
1,2 Nm

Pz2
1,2 Nm



15 mm
Min. 6 mm²
Max. 50 mm²

Allen 4
4 Nm